(19) 日本國特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公關特許公報(A)

昭59—143324

⑤Int. Cl.³ H 01 L 21/30 G 03 F 7/20

識別記号

庁内整理番号 Z 6603-5F 7124-2H **33公開** 昭和59年(1984)8月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

50パターンの形成方法

顧 昭58-15501

②特②出

P

6 -

願 昭58(1983)2月3日

⑦発 明 者

者 芦田逸治

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号沖電気工業株式会社内

切出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号

個代 理 人 弁理士 菊池弘

明 細 曹

1. 発明の名称

パターンの形成方法

2. 特許的求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、LSI製造用ウエーハステッパーまたはフォトマスク製造用フォトリピータを用いてウエーハまたはフォトマスク上に所定のパターンを形成する方法に関するものである。

(従来技術)

従来、LSI製造用ウェーハステッパーまたは

フォトマスク製造用フォトリピータを用いて所定のパターニングを行う場合、その前に充分レチクルを検査しても、その検査後、レチクル上のパターンの透明部分に異物が付着すると、形成されるウェーハまたはフォトマスク上のパターンはそれぞれ共通の欠陥(繰り返し欠陥)が発生してしまい良品チップが皆無になつてしまうという欠点があつた。

フォトマスクの場合は共通欠陥が1ケ位であれば、レーザトリマなどの欠陥停正機で停正することが可能である(ただし、ハードマスクのアイランド状の黒ピンに限る)が、共通欠陥故が2ケリ上になると、修正工数が増えて工数損失が大となるため再蹲光しなければならない。 電 たい 直線 で あつても欠陥がパターン部 (図形)に接触している場合は、修正後のパターンエッヂ形状が直線でなければならないため、稍度的あるいは工数的に不可能である。

一方、ウエーハの場合は、フォトマスクよりも 更に条件が悪く、現在のところ共通欠陥が発生し た場合の修正方法がない。 また、 今後できたとしても、 1 ウェーハ母 (全チップにわたつて)に修正するのは窘しい工数増加を強いられ、 事実上不可能といつても過官ではない。

(発明の目的)

ĥ

(與施例)

以下との発明の一段施例を図面を参照して説明する。

第1 図はこの発明の一実施例に使用するレチク ルで、同一パターンをリピート合成(多面パター

3

クロム膜またはエマルション膜で形成された欠陥か、またはレチクル上に付着した異物である。また、白ピン4ー2とパターンくずれ凹4ー3は、レチクル作製時に発生するクロム膜またはエマルション膜の欠け(透明部)である。

この発明の一奥 施例では、レジストコーテイン

ンで通常 4 チップ合成が望ましい)したパターン を有する。

とのレチクルについて第1図により更に詳述す ると、1 はそのレチクル(ハードレチクルまたは エマルジョンレチクル)、2はパターンセネレー タまたは追子ピーム解光装置により同一パターン (1チップ)を複数個(2個以上)繰り返し解光 (リピート解光)することにより作製したレチク ν $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$ それぞれ同一のデバイスパターン(1チップ)で ある。この4つのデバイスパターン2-1~2-4 から明らかなように、第1図は4個チップ合成し た例である。3は I/C (デバイス)の内部パター ン、4はレチクル欠陥で、その種類としては符号 4-1で示す黒ビン、符号4-2で示す白ビン、 符号4~3で示すバターンくずれ凹、符号4~4 で示すパターンくずれ凸がある。5はクリツドラ インである。さらに、前記レチクル欠陥4につい て詳細に説明を加えると、黒ピン4-1とパター ンくずれ凸4-4は、レチクル作製時に発生する

4

グを行いブリベーク(ソフトベーク)が施されたマスク用プランクまたはウエーハに対して、バターニングを行りために、第 2 図のレチクルの A , B , C , D の同一パターンを一括露光する。 さらに、レチクルを 1 チップのビッチサイズでずらしながらリビート 鮮光する。

第3図は、符号9で示す燃光機の走査軌跡のよりにレチクルを1チップのピッチサイズでずらしながら、マスク用プランクまたはウエーハ(ウエーハの場合は勿論形状は円形が一般的である)7に対してリピート解光を行つた様子を示す図である。との図において、8-1、8-2、8-3…8-nは各デバイスチップのパターン(解光のみ完了していて現像は未だ施されていない状態)、8はこれらパターン8-1~8-nの全体を表わすパターン群である。

このパターン群 8 の中で A1, B1, C1, D1はマスク用プランクまたはウェーハ 7 上にレチクルの合成パターン A, B, C, Dがフォトリピータまたはステッパーの解光機で第 1 回目の観光により一

第3図の例のごとくディイスチップが矩形配列 されている場合は、四隅の4チップが1回解光、 その4チップを除いた最列の残りのチップが 2回露光(二重解光)され、その他の残りのチップはすべて4回解光(四直路光)される。との適 けずべて4回解光(四直路光)される。との適 合エネルギ塩は、通常1チップ路光の適正 のnは第2図のマスク用でありまたはウェーの を はなける 最大多重解光回数とも等しい。 とにおける 最大多重解光回数とも等しい。 とにおける 最外列以外のパターンは 最適 は 光量 左右の各最外列以外のパターンは 最適 は 光量

7

いてウエーハステッパーまたはフォトリピータなどでウエーハまたはマスク用プランクを露光する際にレチクルに付着する異物によるレチクル欠陥の発生を解決できる。したがつて、最近使用され始めたレチクル欠陥防止用保護膜を使用する必要がなくなる。

また、この一実施例では、前述のように、各回の解光において最適解光性の 1/n しか解光していないので、チップ毎に n/n 解光する方法に比較して解光時間を短縮することもできる。

なお、第3図において、上下・左右のチップ最外列はチップの路光エネルや畳が正常なパターニングを行うのに不足するため良品のチップが得られないが、通常ウエーハでこの部分のチップは良品の採れない箇所であるから問題はない。この部分も良品としたい場合は、もり一列ないし2列、 メ方向およびY方向に配列数を増加すればよく全く問題がない。

また、解光配列方法は矩形でも円形でもいずれの場合にも適用できることはいうまでもない。

n/n = 通常邸光エネルギ)となる。

とのように一実施例では、上下・左右の最外列 以外のパターンは最適解光程 n/n となるが、次に、 それらのパターンにおいて、レチクル欠陥の部分 がどのように熔光され如何なる状態になるか考え てみる。いま、マスク用プランクまたはウェーハ に ポ ジ レ ジ ス ト を コ ー テ イ ン グ し て パ タ ー ニ ン グ を行り場合を例にとると、黒ピンとパターンくず れ凸は n-1/n | 燃光され、現像後除去される。一方、 白ピンとパターンくずれ凹は 1/n しか露光されな いため、 現 像 してもパターニングされず、欠陥 として現われない。このように一寒筋例では、レ チクル(エマルションまたはハードの)上の分割 された各チップに同一箇所に同一形状の欠陥(共 適欠陥)がない似り(あつたとしても同一箇所で なければ可)、すべてのレチクル作製盤光機(パ ターンセネレータまたは筧子ピーム路光装置、X 綴路光装置など)により路光される路光以降のブ ロセスが原因で発生するレチクル欠陥の発生およ び、正常なレチクルを作製し、このレチクルを用

8

さらに、上記一奥施例では、レチクルを1チップのピッチサイズでずらしながらリピート越光する場合について説明したが、レチクル上のチップ合成数によつては2チップ以上のピッチサイズですらすことも考えられる。

(発明の効果)

各デパイスチップのパターン。

特許出頗人 沖電気工業株式会社

代理人 弁理士 菊 心



4. 図面の簡単な説明


D


第1図ないし第3図はこの発明のパターンの形成方法の一実施例を説明するための図で、第1図はレチクルを示す平面図、第2図はそのレチクルを問易化して示す平面図、第3図は第1図および第2図のレチクルを用いてマスク用ブランクまたはウェーハに対してリピート露光を行つた状態を示す平面図である。

1 … レチクル、 2 … レチクルパターン、 2 − 1 ~ 2 − 4 … デバイスパターン、 3 … I/C (デバイスの内部パターン)、 7 … マスク用プランクまたはウエーハ、 8 …パターン群、 8 − 1 ~ 8 − n …


12

11

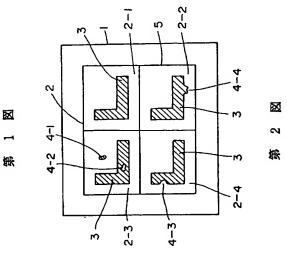

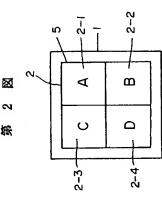

第 3 図

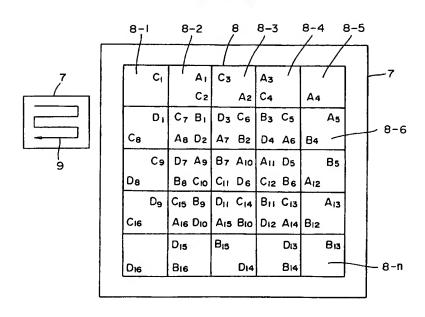

手続補正書

昭和 58年 10月 19日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

- 1. 事件の表示
 - 昭和58年 特 府 願 第 1 5 5 0 1
- 2. 発明の名称

パターンの形成方法

3. 補正をする者

事件との関係 特 許 出願。

(029) 冲锥负工浆株式会社

4. 代理人

- 5. 補正命令の日付 昭和 年 月 日(自発)
- 6. 補正の対象

明細符の発明の詳細な説明の口

7. 補正の内容

別紙の通り

7. 補正の内容

- 明細費 1 頁 1 7 行「フォトマスク上に」を
 「フォトマスク用プランク上に」と訂正する。
- 2) 同4頁6行「腐光装置により」を「腐光装置などにより」と訂正する。
- 3) 同 5 頁 8 行「フォトマスクの」を「フォトマスク用ブランクに」と訂正する。